

Datum
2023-09-12Diarinumnummer
3005.95-253823

Utfärdare

Kungälv's Sotarna AB

Traktorgatan 7
442 40 Kungälv
0303-923 88

Adressat

Ohlén Björn

Västra Gatan 70
442 31 Kungälv**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Krabbetornet 17	Ägare Ohlén Björn	Brukare/Innehavare Ohlén Björn
Fastighetsadress Västra Gatan 70	Västra Gatan 70 442 31 Kungälv	Västra Gatan 70 442 31 Kungälv
Kontrolldatum 2023-09-12		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Kamin	Fabrikat/modell Kamin	Våning Första våningen	Utrymme Hall
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal		
Typ Metall	Fabrikat/modell Traditionellt murad och insatsrör	Benämning Tegelskorsten

Besiktning

Besiktningen omfattar befintlig kamin med tillhörande rökkanal i tegelskorstenen samt tillträdesanordningar på taket till skorstenen.

När besiktningen utfördes var skorstenen ej inspektionsbar i bjälklagsgenomföringar eller bakom vägganslutningar.

Eldstad:

Kamin utan anmärkning.

Anmärkning:

Avstånd till dörrkarm var inom 50 cm. Skydda dörrkarm med strålningskydd.

Skorsten/rökkanal:

Insatsrör korten stål ca 150 mm diameter. Rökkanalen röktryckprovades med övertrycket 21 Pa.

Rök trängde fram i vid köksspisens anslutning, i omslutningsväggen i köket.

Rökkanalen och dragningen till sotluckan behöver renoveras.

Skorsten/rökkanal, med erinran.

Tillträdesanordningar:

Tacklucka.

Erinran avser: takstege saknas mellan taklucka och skorsten.

Utfall

Med erinran

Besiktningsman

Peter Solving

Datum
2023-09-12Diarienummer
3005.95-253821

Utfärdare

Kungälvs Sotarna AB

Traktorgatan 7
442 40 Kungälv
0303-923 88

Adressat

Ohlén Björn

Västra Gatan 70
442 31 Kungälv

Fastighet

Fastighetsbeteckning Krabbetornet 17	Ägare Ohlén Björn Västra Gatan 70 442 31 Kungälv	Brukare/innehavare Ohlén Björn Västra Gatan 70 442 31 Kungälv
Fastighetsadress Västra Gatan 70		
Kontrolldatum 2023-09-12		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis	Husqvarna H18	Första våningen	Kök
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall	Traditionellt murad och insatsrör	Tegelskorsten

Besiktning

Besiktningen omfattar befintlig vedspis med tillhörande rökkanal i tegelskorstenen samt tillträdesanordningar på taket till skorstenen.

När besiktningen utfördes var skorstenen ej inspektionsbar i bjälklagsgenomföringar eller bakom vägganslutningar.

Eldstad:

Erinran avser: Anslutningen mellan vedspisen och skorstenen var otät.

Skorsten/rökkanal:

Insatsrör plåt/metall ca 120 mm diameter, längd ca 4 meter. Skarvar i insatsrör glipade. Rökkanalen röktryckprovades med övertrycket 21 Pa.

Rök trängde fram i vid köksspisens anslutning, i omslutningsväggen i köket, till kaminens förbindelsekanal, bakom träpanel i garderob andra våningen samt vid spjäll andra våningen.

Rökkanalen behöver renoveras med ett nytt insatsrör hela vägen ner till eldstaden samt träpanelen i garderob andra våningen behöver tas bort.

Skorsten/rökkanal, med erinran.

Tillträdesanordningar:

Taklucka.

Erinran avser: takstege saknas mellan taklucka och skorsten.

Utfall

Med erinran

Besiktningsman
Peter Solving